


愛 労 基 収 第 4 8 号
平 成 2 1 年 6 月 2 4 日

社団法人日本クレーン協会東海支部長 殿

愛知労働局労働基準部長

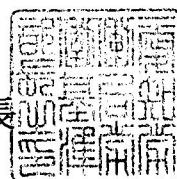

クライミングクレーンの解体作業における
労働災害防止対策の徹底について（要請）

去る6月3日に東京都板橋区の住居ビル建築現場におけるクライミングクレーン解体作業においてクレーン旋回体がポストに沿って地上まで落下する事故が発生し、旋回体上で作業を行っていた作業員2名が死傷する災害が発生しましたが、厚生労働省では同種災害の再発防止のため、別添のとおり中央団体に対して周知・指導を要請したところであります。

つきましては、貴会会員事業場に対しまして、クライミングクレーンのクライミング装置を使用したクレーン旋回体等の上昇・下降作業はもとより、ベースクライミングにおけるポストを上昇させる作業においても、同種災害の再発を防止するため、別添の厚生労働省から中央団体に対して要請を行った内容に留意し作業が行われるよう周知・指導してくださるよう要請いたします。

基安安発第 0619001 号
平成 21 年 6 月 19 日

社団法人日本クレーン協会会長
建設業労働災害防止協会会長
社団法人全国建設業協会会長
社団法人日本建設業団体連合会会長
社団法人建築業協会会長
社団法人日本土木工業協会会長

} 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

クライミングクレーンの解体作業における
労働災害防止対策の徹底について（要請）

平成 21 年 6 月 3 日、東京都板橋区の建設工事現場において、別紙のとおり、クライミングクレーンの解体作業において、旋回体がポスト（支柱）に沿って約 20 メートル下の地上まで落下したため、旋回体上で作業をしていた作業員 2 名が落下、1 名が死亡、1 名が負傷する災害が発生しました。

つきましては、クライミングクレーンの解体作業における同種災害を防止するため、下記事項につき、会員事業場に周知、指導してくださるよう要請します。

記

- 1 クレーン等安全規則第 33 条に基づき作業指揮者を選任するとともに、当該作業指揮者による作業の方法等の決定、作業の指揮等を確実に実施させること。
- 2 作業方法等の決定に当たっては、クライミングクレーンの構造、クライミング装置の仕組み、周囲の状況に応じたものとすること。
- 3 上記 1 及び 2 で定めた作業方法に基づく作業の実施を徹底すること。
特に、クレーンの旋回体をポストに固定するためのピンを抜き差しすることにより旋回体の位置を上下に移動させる場合には、一方のピンが確実に挿入されていることを、作業指揮者又は作業指揮者に指名された作業員が、目視等にて確実に確認した上で、もう一方のピンを抜く作業を行うこと。

別紙

事故の概要

1 発生年月

平成 21 年 6 月 3 日

2 発生場所

東京都板橋区内のビル建築工事現場

3 事故の概要

地上 7 階建のビル新築工事において、躯体作業が終了し、建て方用のクライミングクレーンを解体するため、旋回体をポスト（支柱）に沿って下ろす作業していたところ、旋回体を固定していたピンが外れ、旋回体がポストに沿って地上まで 20 メートルほど落下した。その際、旋回体上で作業をしていた作業員 2 名も落下、1 名が死亡、1 名が負傷したもの。